



## Hitaveita Suðureyrar

Ólafur G. Flóvenz, Magnús Ólafsson

Greinargerð ÓGF-MÓ-84/04

## HITAVEITA SUÐUREYRAR

### INNGANGUR

Skömu eftir að Hitaveita Suðureyrar tók til starfa árið 1977 tók að bera á ýmsum vandkvæsum í sambandi við rekstur einu vinnsluholunnar sem boruð hafði verið til heitavatnsöflunar á Lauqum. Verulegar kalkútfellingar komu fram í delu og rörum og hlutust af dæluskemdir og rekstrartruflanir. Viddarmælingar sýndu að allmikil kalkútfelling hafði safnast innan í fóðurrörin í holunni, einkum rétt neðan dælu (110 m) og á 280 m dýpi. Holan var hreinsuð haustið 1980. Jafnframt hefur sá háttur verið hafður á að djúpdælan hefur verið tekin upp árlega til hreinsunar og viðhalds. Þá hefur súlfati verið blandað í vatnið til að binda súrefni sem í því er og hefta tæringu í dreifikerfi, en ekki hefur tekist að frankvæna íblöndun sýru og fosfats sem atlað var að hefta kalkútfellingarnar. Með þessu móti hefur tekist að halda rekstri hitaveitunnar í viðunandi horfi.

Allt frá upphafi hefur Jarðhitadeild Orkustofnunar bent að, að óskilegt væri að boruð yrði önnur vinnsluhola fyrir hitaveituna til að tryggja rekstraröryggi hennar. Fjárhagur hitaveitunnar hefur hins vegar ekki þolað slíka fjárfestingu sem borun 1000 m djúprar vinnsluholu er. Því hefur borun verið frestað og treyst að þá einu holu sem tiltæk er. Jafnframt hefur tíminn verið nýttur til mælinga og borunar tveggja rannsóknarhola með það í huga að gera staðsetningu nýrrar vinnsluholu sem öruggasta og lágnarka með því hattuna að að hún hitti ekki á vatnsæðar. Tekist hefur að sýna fram að að berggangur sem liggur þvert á ströndina nokkuð austan holu 2 er vatnsleiðandi og mun við borun næstu holu stefnt að því að hitta á hann á tilteknu dýpi. Hola 4 var boruð í pennan gang og hitti á vatnsæðar tengdum ganginum á 320 m dýpi. Hitastig í botni holunnar á 400 m dýpi er  $63^{\circ}\text{C}$ . Hitastigull við botn er um  $75^{\circ}\text{C}/\text{km}$  sem bendir til þess að fá megi heitara vatn ef gangurinn yrði

skorinn á meira dýpi. Hversu mikið heitara vatnið yrði skal ekki fullyrta hér en ekki er ólíklegt að fá megi yfir 70 °C á 800 m dýpi.

### VÍDDARMELINGAR Í HOLU 2

Fra því hola 2 var hreinsuð með jarðbornum Glaumi haustið 1980 hefur hún verið víddarmeld reglulega í hvert sinn sem dæla hefur verið tekin upp úr holunni. Tilgangur þessara víddarmelinga er að fylgjast með útfellingum og segja til um hvenær hreinsa þarf holuna á ný. Jarðhitadeild Orkustofnunar hefur annast þessar melingar. Niðurstöður eru dregnar sanan í töflu 1.

TAFLA 1 VÍDDARMELINGAR Í HOLU 2 VID LAUGAR Í SÚGANDAFIRÐI

|                           | V          | I          | D          | P          |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Dýpi                      | 30.09.1980 | 30.08.1981 | 09.09.1982 | 01.08.1983 |
| 75-76 m                   | 6,9"       | 9,2"       |            |            |
| 127 m                     |            |            | 6"         | 5,5"       |
| 182 m                     | 8,25"      | 3,4"       | 2,8"       | < 1,5"     |
| Mesta viðd í<br>föðurröri | 9,9"       | 9,4"       | 9,2"       | 9,3"       |

Af töflunni sést að talsverðar útfellingar hafa orðið við enda dalurörs á 127 m dýpi. Opið þar er einungis 5,5" í 10" viðu föðurröri. Öllu alvarlegri er stífla við föðurrörsendann á 182 m dýpi. Eftir hreinsunina í september 1981 var holan 8,25" við neðri föðurrörsendann. Ári síðar mældist viðdin þar aðeins 3,4". Grunur leikur á að einhver aðskotahlutur hafi fallið ofan í holuna eftir hreinsunina og sitji fastur við enda föðurrörs. Getur það t.d. skýrt þann aukna niðurdrátt sem mældist í holunni eftir að hún var hreinsuð. Síðan hafa kalkútfellingar sest á þennan aðskotahlut og þrengt opíð niður í holuna. Þegar víddarmela átti í ágúst 1983 komust malitæki ekki niður úr hindrun þessari. Reynt var að láta blýlög falla 10 m niður á hindrunina en án árangurs. Engar þrykkimyndir sáust á

blylóöini sem bendir til þess að aðskotahluturinn sé ekki úr hörðu efni.

Ljóst er að holan er að stíflast og knýjandi nauðsyn á að hún verði hreinsuð sen allra fyrst. Til þess þarf að fá bor á staðinn.

## EFNAGREININGAR Á VATNI ÚR HOLU 2

Undanfarið hefur verið fylgst reglulega með efnainnihaldi hitaveituvatnsins. Yfirleitt eru einungis greind tvö efni, kisill ( $\text{SiO}_2$ ) og klór ( $\text{Cl}^-$ ) auk heildarmagns uppleystra efna og leiðni vatnsins (ohmm). Stöku sinnum hafa þó verið tekin sýni til heildarefnagreiningar. Niðurstöður efnagreininganna eru sýndar í töflu 2.

Til skýringa á sýnanúmeri þá er rétt að geta þess, að fremst er fjögurra stafa hreppsnúmer (4706), síðan eru sex stafir sem skipta ekki máli hér, þá dagsetning í röðinni ár, mánuður, dagur (t.d. 741007 er 7. okt. 1974) og loks fjögurra stafa hlaupandi sýnatökunúmer.

Á meðfylgjandi myndum eru sýndar breytingar í styrk einstakra efna í jarðhitavatninu á árabiliðu 1974 til ársloka 1983. Ekki hafa orðið verulegar breytingar í efnasamsetningu vatnsins á árunum 1981 til 1983 borið saman við árabiðið frá 1976 til 1980. Þó eykst magn uppleystra efna stöðugt, sem stafar af vaxandi íblöndun sjávar við jarðhitavatnið. Að meðaltali virðist klórmagnið hafa aukist um nálega 10 ppm á ári síðan 1980. Ekki er ástaða til að óttast skyndilega kólnun vegna þessarar íblöndunar.

Rétt þykir, með hliðsjón af framansögðu, að reglulegri sýnatoku verði haldið áfram, þannig að Hitaveitan sendi Orkustofnun eitt sýni í mánuði til greininga.

## STAÐA OG HORFUR

Samkvæmt dælubók hitaveitunnar var ársmeðaldæling árið 1982 13,7 l/s en var 13,5 l/s árið 1982, sem nemur 0,7% aukningu milli ára. Minnsta sólarhringsnotkun var um 11,25 l/s árið 1983 en sú mesta um 16 l/s. Því miður hefur orðið misbrestur á því að fylgst sé með vatnsborði í holunni. Hun bilun í tækjabúnaði eiga þar nokkra sök. Ástæða er til að brýna fyrir hitaveitunni að mjög nauðsynlegt er að skrá vatnsborð í borholum reglulega því það veitir mikilvægar upplýsingar um jarðhitakerfið og hegðan þess. Auk mælinga í vinnsluholunni þarf að mæla vatnsborð í holu 4 vikulega og mun hitaveitan hafa málirúllu til þess brúks. Auk eftirlits með vinnslu og vatnsborði þarf að fylgjast reglulega með efnainnihaldi heita vatnsins til að geta varað við ef skyndilegrar aukningar yrði vart í sjávarblöndun sem gæti leitt af sér kólnun. Súrefni þarf einnig að mæla reglulega til að fylgjast með hvort súlfítblöndunin virkar rétt.

Á þessu ári þarf að hreinsa vinnsluholuna. Það þýðir að senda þarf jarðbor til Suðureyrar. Þá vaknar sú spurning hvort nota eigi tákifærið og bora aðra vinnsluholu.

Sú hola yrði 800-1400 m djúp, reynt yrði að skera bergganginn sem hola 4 hitti í neðan 800 m dýpis. Takist það er nokkur von til þess að fá megi yfir 70°C vatn þó ekki sé það alveg öruggt.

Öllum forrannsóknunum vegna staðsetningar holunnar er lokið, nema hvað hallamæla þarf holu 4. Að þeim mælingum loknum er ekkert því til fyrirstöðu að starfsmenn jarðhitadeildar geti staðsett holuná.


Telja má nokkuð víst að tengsl verði milli holu 2 og nýju holunnar þannig að vart verður um verulega aukningu á vatni að ræða miðað við óbreyttan niðurdrátt. Hins vegar má búast við að sjávarblöndun úr dýpri æðum verði minni en úr holu 2, sem gæti dregið úr útfellingum.

Par sem undirþrýstingur er í vatnskerfinu munu æðar koma fram sem skoltap í borun. Því verður að grípa til svokallaðrar sogborunar sem hindrar að skolvatnið beri svarf út í æðarnar og stíflji þær. Það leiðir af sér að nota þarf loftpressu með bornum og að fðöra verður áður en holan hefur verið boruð í fulla dýpt.

Hitaveitan verður sjálf að ákveða hvort hún vill leggja í borun nýrrar holu nú þegar hreinsa á holu 2 eða bíða nastu hreinsunar að nokkrum árum liðnum og búa áfram við skert rekstraröryggi.

Ólafur G. Flóvenz  
Magnús Ólafsson

JHD · JEF · 4706 · M0  
64.03 0375 T

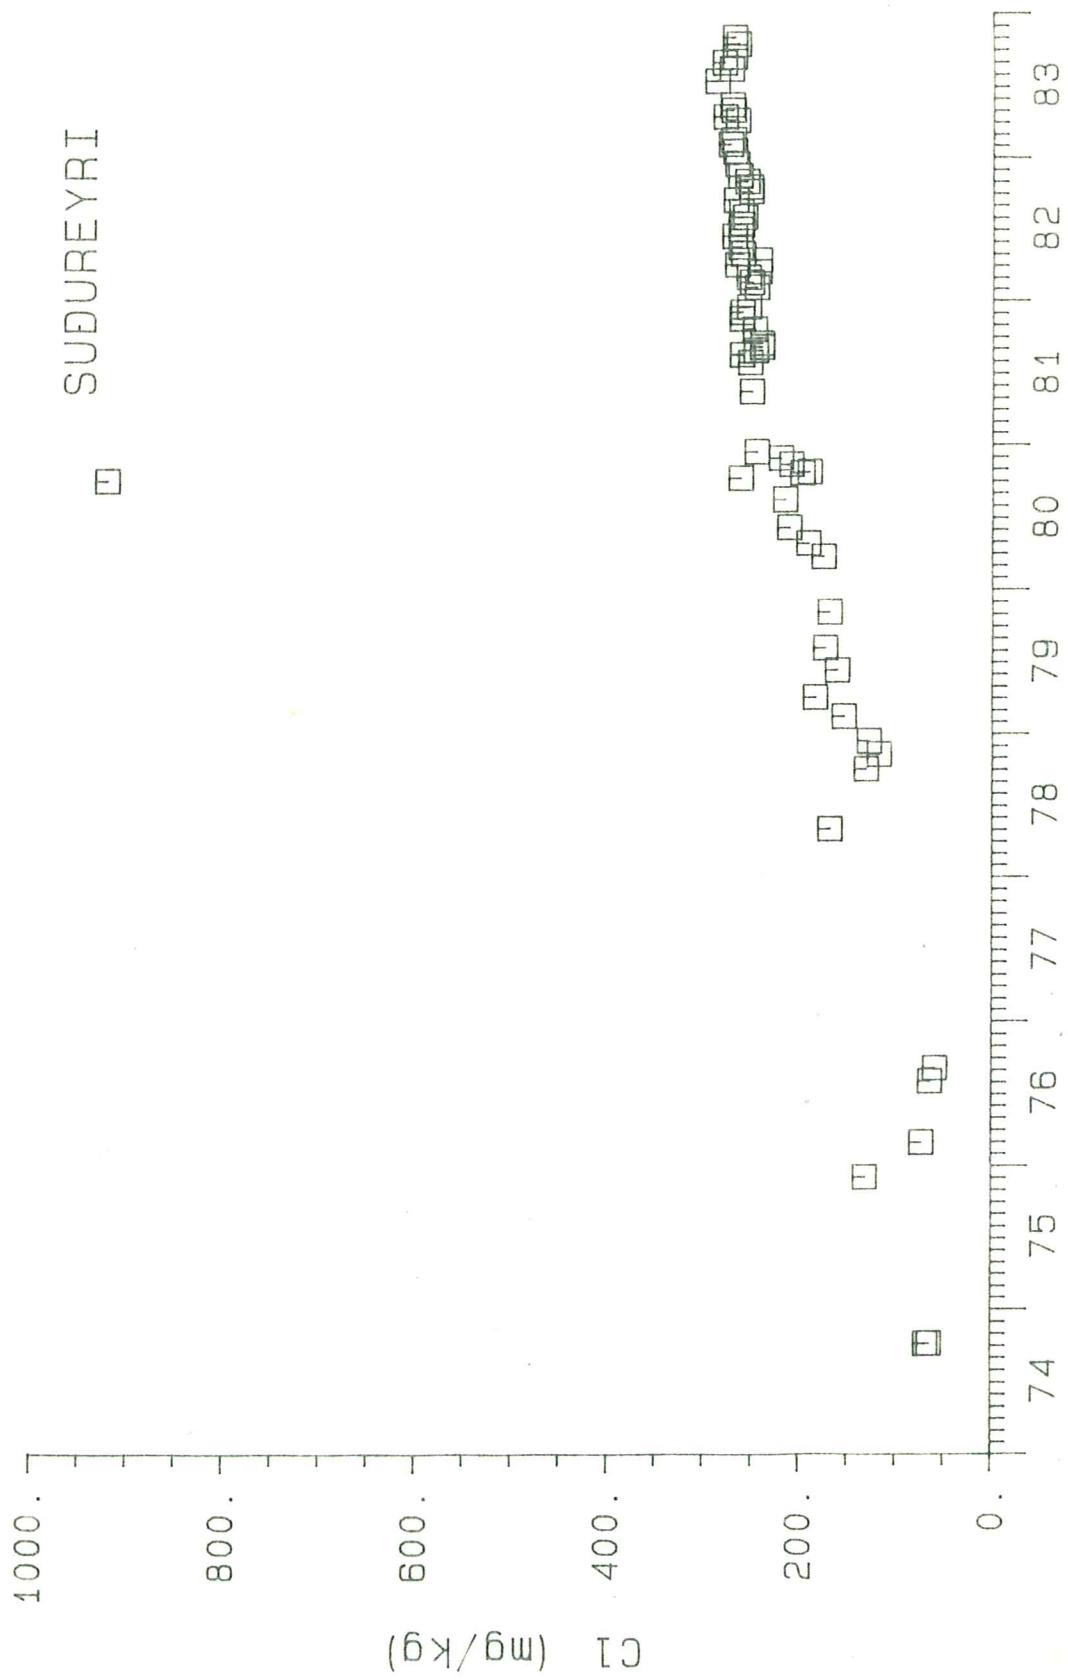

JHD: JEF: 4706: M0  
84.03 0376 T

2500.

2000.

1500.

1000.


500.

0.

Uppleyst efní (mg/kg)

SUDUREYRI

□

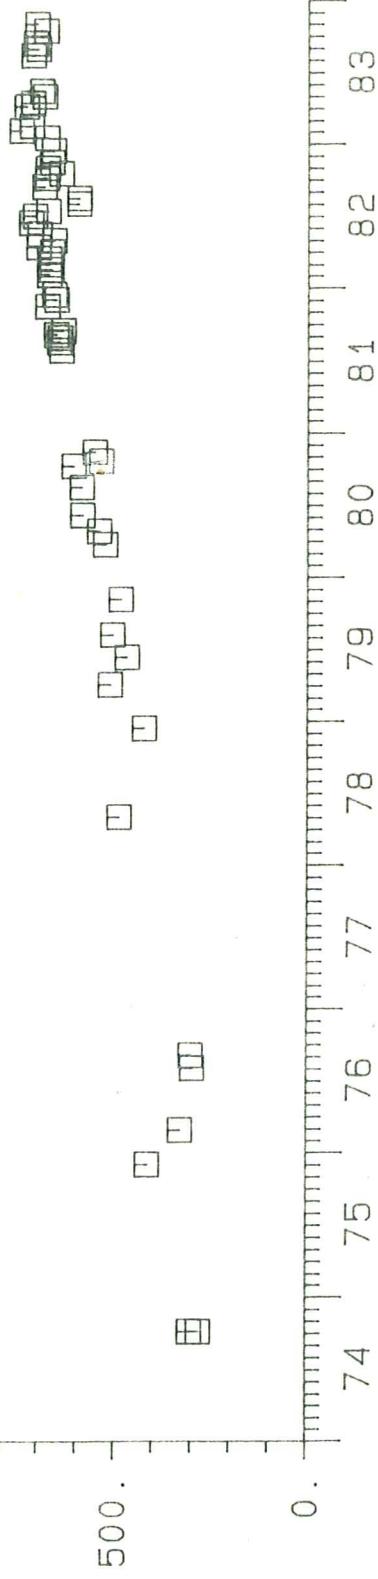

JHD · JEF · 4706 · M0  
84.03 0374 T

